

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Sopralluogo alle Case INA- in Oria - Ex Cantiere
2257/R -

R E L A Z I O N E

In riferimento al telegramma del Capo fabbricato del succitato Cantiere, trasmesso il 26 Aprile u.s., a seguito della visita sopralluogo effettuata in data odierna, si è constatato quanto segue:

- I pilastrini di sostegno dei tubi, costituenti il parapetto delle rampe di scala, sono completamente lesionati e presentano i ferri di armatura scoperti ed arrugginiti;
- Sotto la rampa l'intonaco, a tratti, si presenta tamburrato, lesionato, scrostato ed in quest'ultimo caso, si notano i ferri di armatura scoperti ed arrugginiti;
- Lateralmente ad alcune rampe si notano delle lesioni capillari nel calcestruzzo, dovute al rigonfiamento provocato dalla ruggine dell'armatura estrema della rampa;
- Per la maggior parte dei parapetti interni ed esterni della scala, i tubi che funzionano da passamano, non essendo più incorporati nei pilastrini, risul-

tano a vista per tutta la loro lunghezza ed hanno per unico sostegno solo la parte infissa nei prospetti che risulta insufficiente; infatti gli assegnatari hanno provveduto a legarli con filo di ferro all'armatura scoperta dei pilastrini medesimi.=

Per quanto sopra si deve quindi desumere che:

- Le rampe di scala al momento non sono strutturalmente pericolanti;
- E' invece evidente il pericolo determinato dalla instabilità dei suoi parapetti, specialmente quelli esterni.=

ORIA, 27.4.1965

Geom. Pierri Vincenzo

Pierri Vincenzo

P.S.- I suddetti inconvenienti sono stati tempestivamente comunicati telegraficamente alla GESCAL dal Direttore Tecnico onde sollecitare l'approvazione della perizia riguardante anche le suddette deficienze.=